

Согласовано:Заместитель тех. директора по строительству
ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Касимов А.И.

2021г

УтверждаюДиректор
ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Барадушко С.И.

2021г

Дефектная ведомость № 10 от 28.01.2021г.

Капитальный ремонт на объекте: "Здание блока складов и РСУ Склад 2,4". Инв.№00005254. Отдел учета и хранения ТМЦ. Ремонт кровли в осях Г-Ж/1-3

№ пп	Наименование дефектов	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Старение, коробление, отслоение рулонного ковра, протекание	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (3 слоя на битумной мастике)	м2	216	Подрядчик			
3	Разрушение, трещины	Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 50 мм	м2/м3	216/10,8	Подрядчик			
4		Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 50 мм	м2	216	Подрядчик	Раствор М100 (приготовление в п.5 ДВ)	м3	11,02
5		Приготовление растворов вручную: цементных М100	м3	11,02	Подрядчик	Цемент	т	3,35
						Песок	т	21,33
6		Огрунтовка оснований из бетона под кровельный ковер	м2	216	Подрядчик	Праймер битумный Технониколь	кг	97

8 мая

Барадушко С.И.

7	Устройство кровель скатных из наплавливаемых материалов: в три слоя	м2	216	Подрядчик	Унифлекс ЭКП	м2	248
					Унифлекс ЭПП	м2	488
8	Погрузка строительного мусора экскаваторами на автомобили-самосвалы	т	10	Подрядчик			
9	Перевозка строительного мусора автомобилями- самосвалами на расстояние 27км	т	10	Подрядчик			

Начальник СтрО

Бирюков М.С.

Начальник отдела учета и хранения ТМЦ

Смусева В.В.

В. В.

[Handwritten signature]

ООО "Омсктехуглерод", Волгоградский филиал ООО "Омсктехуглерод"

Акт

о выявленных дефектах.

Дата составления: «18» января 2021 г.

Подразделение: Отдел учета и хранения ТМЦ ✓

В процессе осмотра нижеуказанного объекта
обнаружены следующие дефекты

Наименование объекта	Место нахождения (цех)	Описание обнаруженных дефектов
Здание блока складов и РСУ Склад 2,4. Инв.№00005254. ✓	Волгоградский филиал Отдел учета и хранения ТМЦ ✓	1. Старение, коробление, отслоение рулонного ковра, протекание ✓ 2. Разрушение, трещины цементно-песчаной стяжки ✓

Для устранения выявленных дефектов, необходимо силами подрядной организации провести капитальный ремонт кровли и выполнить следующие виды работ:

1. Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (3 слоя на битумной мастике) ✓
2. Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 50 мм ✓
3. Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 50 мм ✓
4. Огрунтовка оснований из бетона под кровельный ковер ✓
5. Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в три слоя ✓

Представители курирующего подразделения:

Начальник СтрО


_____ М.С. Бирюков

Начальник отдела учета и хранения ТМЦ


_____ В.В. Смушева