
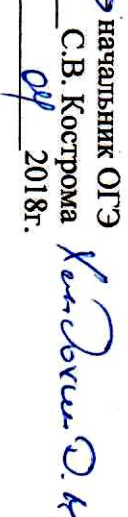
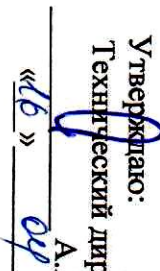


Согласовано:
 И.о. Главный инженер  начальник ОТЭ
 С.В. Кострома  2018г.

Утверждено:
 Технический директор
 А.А. Афанасьев 
 «16» 2018г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 6
 Капитальный ремонт оборудования компрессорной №2. Инв. № 00005073. Цеха №7. Ремонт компрессора №4, 32 ВЦ 100/9

№ п/п	Наименование дефектов	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материал заказчика	Ед. изм.	Кол.
1		Разборка компрессора центробежного с количеством рабочих колеса 4.	шт.	1	Подрядчик			
2		Дефектовка компрессора центробежного количеством рабочих колеса 4.	шт.	1	Подрядчик			
3		Ремонт компрессора центробежного количеством рабочих колеса 4.	шт.	1	Подрядчик			
4		Сборка компрессора центробежного количеством рабочих колеса 4.	шт.	1	Подрядчик			
5		Разборка и сборка соединительной муфты компрессора.	шт.	1	Подрядчик			
6	Течь трубок	Замена газоохладителей со снятием крышек газоохладителей	шт	2	Подрядчик	1. Газоохладитель компрессор 32 ВЦ 100/9 3ступени Черт. 3.340.283-03 2. Газоохладитель компрессор 32 ВЦ 100/9 4ступени Черт. 3.340.283-02 3. Кольцо резиновое на компрессор 32 ВЦ 100/9 Черт.500-510-58-2-2 ГОСТ 9833-73	шт	1
							шт	6





7	Забивание мех. примесями и заиливание межтрубного и трубного пространства	Ремонт газоохладителей со снятием крышек газоохладителей	шт	2	Подрядчик	<p>1. Кольцо резиновое на компрессор 32 ВЦ 100/9 Черт. 440-450-58-2-2 ГОСТ 9833-73</p> <p>2. Кольцо резиновое на компрессор 32 ВЦ 100/9 Черт. 450-460-58-2-2 ГОСТ 9833-73</p>	шт	6
8	Отсутствие герметичности	Замена уплотнительных колец 2-х роторов	шт	52 ✓	Подрядчик	<p>1. Кольцо уплотнительное на компрессор 32 ВЦ 100/9 Черт. 3.138.066</p> <p>2. Кольцо уплотнительное на компрессор 32 ВЦ 100/9 Черт. 3.138.067</p> <p>3. Кольцо резиновое на компрессор 32 ВЦ 100/9 Черт. 056-060-25-2-2 ГОСТ 9833-73</p> <p>4. Кольцо резиновое на компрессор 32 ВЦ 100/9 Черт. 080-085-30-2-2 ГОСТ 9833-73</p> <p>5. Кольцо резиновое на компрессор 32 ВЦ 100/9 Черт. 016-020-25-2-2 ГОСТ 9833-73</p> <p>6. Кольцо резиновое на компрессор 32 ВЦ 100/9 Черт. 022-026-25-2-2 ГОСТ 9833-73</p> <p>7. Кольцо резиновое на компрессор 32 ВЦ 100/9 Черт. 007-011-25-2-2 ГОСТ 9833-73</p> <p>8. Кольцо резиновое на компрессор 32 ВЦ 100/9 Черт. 165-170-36-2-2 ГОСТ 9833-73</p>	шт	6

8 Aug

А.А.А.А.

9	Износ баббита	Замена опорных полушек подшипника уплотнения 2-х роторов.	шт	15	✓	Подрядчик	1. Полушка опорная на компрессор 32 ВЦ 100/9 Черт. 3.288.608	шт	15
10		Разборка всасывающих камер, улиток, лопаточных диффузоров, колес, подшипников уплотнений, валов шестерен и сборка.	компл	4		Подрядчик			
11		Разборка корпуса компрессора по разъему и сборка.	шт.	1	✓	Подрядчик	1. Манжета 1,2-65Х90-1 ГОСТ 8752-79	шт.	2
12	Увеличение зазоров на вкладышах подшипников	Дефектовка и ремонт опорно-упорного подшипника компрессора.	шт.	1		Подрядчик			
13	Увеличение зазоров на вкладышах подшипников	Дефектовка и ремонт опорного подшипника компрессора.	шт.	1		Подрядчик			
14		Сборка подшипника, пришабровка вкладышей, проверка зазоров между ними и шейками вала	шт.	2		Подрядчик			
15	Образование задиров на шейках ротора	Шлифовка вручную шеек ротора компрессора при съеме металла 0,005 мм.	шт.	2		Подрядчик			
16		Ревизия зубчатого колеса компрессора	шт.	3		Подрядчик			
17	Заедание запорного устройства обратного клапана	Снятие, разборка, ревизия и сборка обратного клапана	шт.	1		Подрядчик			
18	Засорение трубного пучка масляного холодильника	Разборка масляного холодильника УН 10, очистка пучка труб, гидравлическое испытание, продувка воздухом и сборка.	шт.	1		Цех№7			

В.А.А.

М.А.А. А.В.

19	Засорение трубного пучка масляного холодильника	Разборка масляного холодильника, очистка пучка труб, гидравлическое испытание, продувка воздухом и сборка.	шт.	1	Подрядчик			
20	Течь масла через уплотнения и посторонние шумы	Ремонт пускового маслонасоса	шт.	1	Подрядчик			
21	Повышенный шум при работе	Разборка, ревизия, ремонт и сборка главного маслонасоса компрессора	шт.	1	Подрядчик			
22	Засорение маслобака	Разборка, ревизия, очистка и сборка маслобака компрессора	шт.	1	Подрядчик			
23	Ухудшение качества масла	Замена масла	т.	0.300	Цех №7	Масло турбинное ТП-22С 180кг	шт	2
24	Расцентровка ротора компрессора	Центровка ротора по полумуфтам	шт.	1	Подрядчик			
25		Отробование компрессора, в холостую и под нагрузкой	шт.	1	Подрядчик			

Капитальный ремонт электродвигателя компрессора №4, СТДМ 630

26		Шлифовка вручную шеек контактных колец при съеме металла до 0,005 мм	шт.	2	Подрядчик			
27		Разборка и сборка электродвигателя свыше 1000 кВт	шт.	1	Подрядчик			
28		Разборка, дефектовка выносных подшипников скольжения электродвигателя	шт.	2	Подрядчик			
29	Образование задиров на шейках ротора	Шлифовка вручную шеек ротора компрессора при съеме металла 0,005 мм.	шт.	2	Подрядчик			
30	Увеличение зазоров на вкладышах подшипников	Перезаливка подшипников, расточка и сборка подшипников, пришабровка вкладышей, проверка зазоров между ними и шейками вала	шт	2	Подрядчик			
31	Засорение трубного пучка воздухоохладителя	Чистка картеров подшипников	шт	2	Подрядчик			
32	Засорение мех. примесями	Чистка змеевика на охлаждение подшипников.	шт	2	Подрядчик			

6 Aug

С.М.С.

33		Измерение разбега ротора в осевом направлении	шт	1	Подрядчик		
34	Течь масла через уплотнения	Ревизия масляных уплотнений подшипников электродвигателя	шт	4	Подрядчик		

Начальника цеха № 7

И.Г. Некрылов

«13» 04 2018г.

Нач. турбинного участка цеха №7

Д.Ю. Сухоруков

«13» 04 2018г.

Старший мастер по ремонту компрессорных установок, цеха №7

Д.В. Пересылкин

«13» 04 2018г.

Старший мастер участка цеха №7

А.В. Кучумаров

«13» 04 2018г.

Handwritten mark

Handwritten signature