

"Утверждено":
 Зам. тех. директора по строительству ВФ ООО "Омсктехуглерод"
 Касимов А.И.
 " 19 " марта 2020г.

Александр Ковалев

"Утверждено":
 Технический директор ВФ ООО "Омсктехуглерод"
 Афанасьев А.А.
 " 19 " марта 2020г.

Дефектная ведомость №28

Капитальный ремонт здания компрессорной с пристройкой. Инв. №00005249. Цех №7. Ремонт кровли на отм. +12.0м.

| № пп | Наименование дефектов | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Исполнитель | Материалы заказчика | Ед. изм. | Кол. |
|------|--|---|--------------------------------|------------|-------------|---|-------------------|----------|
| 1 | разрушение, отслоение, трещины, частичное отсутствие | Разборка примыканий кровель из наплавляемых материалов (2 слоя) | м.п. / м ² | 52 / 38 | Подрядчик | | | |
| 2 | | Огрунтовка оснований из бетона под водонепроницаемый кровельный ковер битумной грунтовкой за один раз (примыкания) (0,3л/м ²) | м ² | 54,8 | Подрядчик | Праймер битумный Технониколь | л | 16,5 |
| 3 | | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм без фартуков в два слоя | м.п. / м ² | 64 / 54,8 | Подрядчик | Унифлекс ЭПП | м ² | 60 |
| 4 | отсутствуют | Устройство парапетных свесов из оцинкованной стали | м.п. / м ² | 64/32 | Подрядчик | Лист оп 0,7мм 1250*2500мм | м ² /т | 35/0,193 |
| | | | | | | Саморез со сверлом и прессшайбой оп. 4,2*13 | шт | 250 |
| | | | | | | Дюбель-гвоздь 6х60мм | шт | 250 |
| | | Герметик битумный 310 мл | шт | 6 | | | | |
| 5 | разрушение, отслоение, трещины | Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 30 мм | м ² | 141 | Подрядчик | | | |
| 6 | | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 30 мм | м ² /м ³ | 141 / 4,23 | Подрядчик | Раствор М150 (готовый) | м ³ | 4,3 |
| 7 | разрушение, отслоение, трещины, частичное отсутствие | Разборка кровель скатных из двух слоев кровельных рулонных материалов: на битумной мастике | м ² | 81 | Подрядчик | | | |

Александр Ковалев

| | | | | | | | | |
|----|---------------------------|--|-----------------------|-------------|-----------|---|----|-------|
| 8 | | Огрунтовка оснований из бетона под водонепроницаемый кровельный ковер битумной грунтовкой за один раз (кровля) (0,3л/м2) | м ² | 428 | Подрядчик | Праймер битумный Технониколь | л | 128,4 |
| 9 | | Устройство кровель скатных из наплавленных материалов: в два слоя | м ² | 414 | Подрядчик | Унифлекс ЭКП | м2 | 476 |
| 10 | отсутствуют | Монтаж аэраторов д.160мм | шт | 3 | Подрядчик | Аэратор кровельный ТЕХНОНИКОЛЬ 160х460 мм | шт | 3 |
| 11 | отсутствуют | Устройство примыканий к дефлекторам, аэраторам | м.л. / м ² | 17 / 17 | Подрядчик | Унифлекс ЭКП | м2 | 19 |
| 12 | разрушение | Замена ливневых воронок | шт | 1 | Подрядчик | Унифлекс ЭПП | м2 | 19 |
| 13 | отсутствуют | Изготовление и монтаж металлических водосборных воронок | т | 0,334 | Подрядчик | Воронка пластиковая д.110мм | шт | 1 |
| | | | | | | Лист ст3 10х1500х6000мм | т | 0,318 |
| | | | | | | Арматура 16 А1 | т | 0,026 |
| | | | | | | Электроды д.3мм | кг | 5 |
| 14 | сквозная коррозия, лопины | Демонтаж металлического ливневого трубопровода д.89х4мм с резкой в металллом | м / т | 47 / 0,395 | Подрядчик | Труба 159х4 ст3 ГОСТ 10704-91 | т | 0,092 |
| 15 | | Монтаж металлического ливневого трубопровода д.159х4мм | м / т | 6 / 0,09 | Подрядчик | Электроды д.3мм | кг | 5 |
| 16 | разрушение покрытия | Ремонт выбоин площадью до 0,25м2 толщиной до 200мм | м2 / м3 / шт | 1 / 0,2 / 4 | Подрядчик | Раствор М300 (приготовление п.№17) | м3 | 0,2 |
| 17 | | Приготовление цементно-песчаного раствора М300 вручную | м3 | 0,2 | Подрядчик | Сухая смесь цементно-песчаная М-300 (мешки по 25кг) | т | 0,4 |
| 18 | | Погрузка строительного мусора вручную на автомобили-самосвалы | т | 10 | Подрядчик | | | |
| 19 | | Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами на расстоянии 17км | т | 10 | Подрядчик | | | |

Начальник Стро  Бирюков М.С.

Инженер проекта  Девицкий П.С.

Начальник цеха №7  Некрылов И.Г.

 Ковальчук В.В.

 Бирюков М.С.

Акт

о выявленных дефектах.

Дата составления: « 10 » 03 2020 г.

Подразделение: СтрО

В процессе осмотра нижеуказанного объекта обнаружены следующие дефекты

| Наименование объекта | Место нахождения (цех) | Описание обнаруженных дефектов |
|--|-------------------------------|--|
| Здание компрессорной с пристройкой. Инв. №00005249 | Цех №7. Волгоградский филиал. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Разрушение кровельного покрытия и примыканий (трещины, отслоение, частичное отсутствие) 2. Трещины, отслоение стяжки. 3. Отсутствие аэраторов, разрушение и частичное отсутствие водоприемных воронок. 4. Отсутствие парапетных свесов. 5. Сквозная коррозия и лопины на ливневом трубопроводе. 6. Выбоины в парапетах и кровле. |

Для устранения выявленных дефектов необходимо в рамках капитального ремонта здания компрессорной с пристройкой (инв.№00005249) силами подрядной организации выполнить следующие виды работ:

1. Разборка и устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов.
2. Разборка и устройство кровель из наплавливаемых материалов.
3. Разборка и устройство цементно-песчаной стяжки.
4. Огрунтовка примыканий и кровли битумным праймером.
5. Устройство парапетных свесов из оцинкованной стали.
6. Установка аэраторов.
7. Изготовление и монтаж металлических водосборных воронок.
8. Замена ливневых воронок.
9. Демонтаж и монтаж металлического ливневого трубопровода.
10. Ремонт выбоин в парапетах и кровле.

Начальник цеха №7

 Некрылов И.Г.

Представитель курирующего подразделения:

Начальник СтрО
Инженер проекта

 Бирюков М.С.
Левицкий П.С.